LEGEPLADSINSPEKTION
Udført for:
Tønder Kommune
Visby Borgerforening

Antal beliggenheder: 1
Antal redskaber: 9

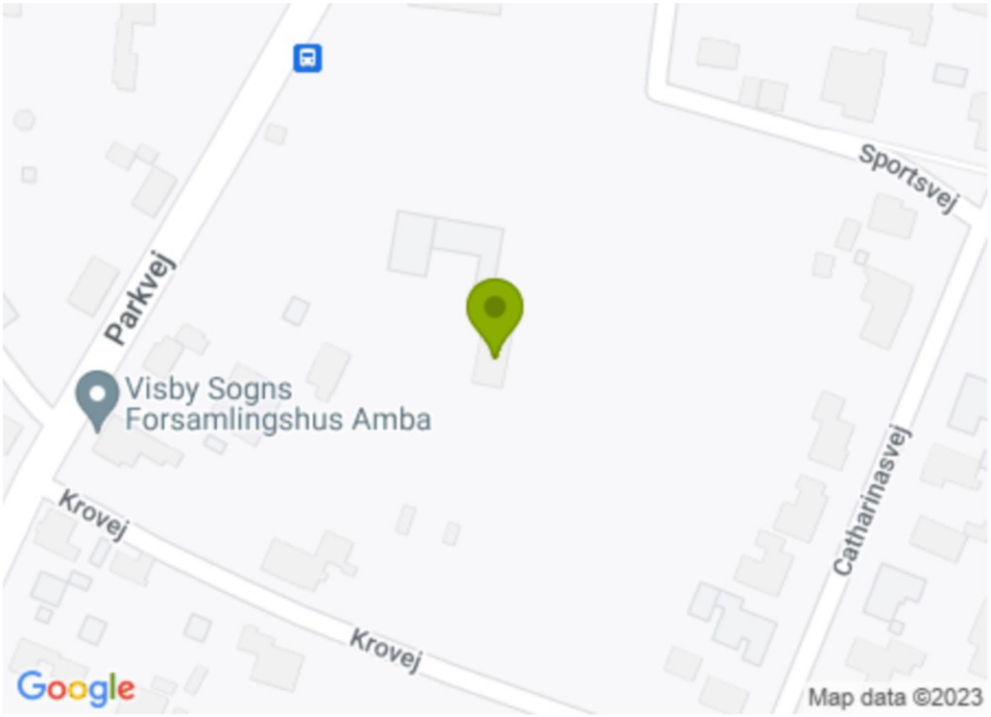

Inspektionstype: Installationsinspektion

Inspektion udført af:
Simon Lindskov Rasmussen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0070 fra DNV-GL

Inspektionsdato: jul 14, 2023

Rapportnr.: SLR533

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION skal ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION skal ske dagligt-ugentligt el. eft. behov.

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Blangstedgårdsvej 8
DK-5220 Odense SØ
Tlf.: +45 2510 2501
CVR-nr. 34 90 32 39
Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation
Inspektionsvilkår
Oversigt over beliggenhed
Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Tønder Kommune	Kunde nr.	74929268
Adresse	Wegners Plads 2	Kontaktperson	Christian Kjær-Andersen
Område		Telefon	29386265
Postnr./By	6270 / Tønder	E-mail	CKA@toender.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder for installation af legepladsredskaber/sportsudstyr samt legepladsredskabers/sportsudstyrs stand, som ligger inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområde, hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvisning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling.

Hvor der er ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet inkl. anneks A, B og C, samt i forhold til EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Ved inspektionen er benyttet testværktøjer som anvist i EN1176 del 1 Anneks D samt EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmotode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er foretaget hvor det er skønnet nødvendigt.

Certificeret legepladsinspektør

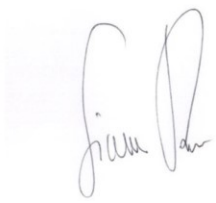

Simon Lindskov Rasmussen

Oversigt over beliggenhed

Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening (20153675)		Adresse: Parkvej 1B, Visby, Bredebro. 6261			Side 3
Kontaktperson: Per Svendsen		E-mail: pes1@toender.dk		Telefon: 29620848	
Risikovurdering	**6**	**2**	**3**		**1**
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening (20153675)

Adresse: Parkvej 1B, Visby, Bredebro. 6261

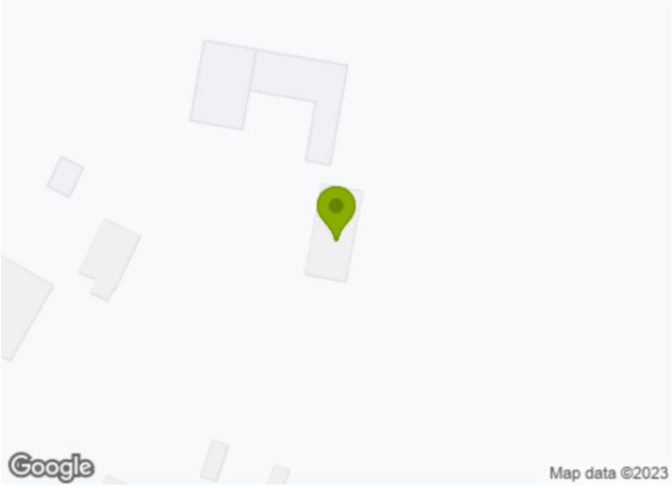

Redskabsoversigt

Navn: Multisportbane
Redskabstype: 6.2 - Sportsudstyr/6.2d - Multisportsbane
Producent: Uniqa A/S

Åbne problemstillinger: 7

Navn: Klatrevæg
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1d - Klatrevæg
Producent: Uniqa A/S

Åbne problemstillinger: 2

Navn: Klatrestativ
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ
Producent: Vinci Play

Åbne problemstillinger: 2

Navn: Parkour
Redskabstype: 4.6 - Træningsudstyr/4.6d - Freerun/Parkour
Producent: Uniqa A/S

Åbne problemstillinger: 1

Redskabsoversigt

Navn: Tovbro
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Producent: Vinci Play

Åbne problemstillinger: 0

Navn: Balancebolde
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Producent: Uniqa A/S

Åbne problemstillinger: 0

Navn: Hængekøjer
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Uniqa A/S

Åbne problemstillinger: 0

Navn: Hopperedskaber
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1i - Hopperedskab
Producent: Eurotramp

Åbne problemstillinger: 0

Navn: Balancetove
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Producent: Vinci Play

Åbne problemstillinger: 0

Redskab - Multisportbane, 6 - Offentlige rum/6.2 - Sportsudstyr/6.2d - Multisportsbane
Beliggenhed - Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening

Navn: Multisportbane
Redskabsnr.: 20153675.2
Producent: Uniqa A/S
Installationsdato: jul 01, 2023
Materiale: Kunststof/Metal
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)
Adults

Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der mangler skruer i de 3 viste huller.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Redskabet har kanter der er skarpe. Der må kun være hjørner, kanter og udstikkende dele med en radius på mindre end 3 mm i andre tilgængelige dele, hvis de ikke er skarpe. EN15312:2007 + A1:2010 Pkt. 4.3 Udstyrets beskaffenhed
Bemærkninger	Der er flere skarpe hjørner og kanter ved afslutningerne på metalskinnerne. Dette er gældende hele vejen rundt langs banen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Lav

Problembeskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor skrues fast igen.Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Bemærkninger	Der er en løs skrue ved metalskinnen på sideafskærmningen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der mangler 2 skruer ved den viste indgang til banen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der mangler popnitter i de 2 viste huller.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der mangler skruer i de 3 huller ved målet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der mangler 2 skruer ved det viste mål.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Redskab - Klatrevæg, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1d - Klatrevæg
Beliggenhed - Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening

Navn: Klatrevæg
Redskabsnr.: 20153675.1
Producent: Uniqa A/S
Installationsdato: jul 01, 2023
Materiale: Kunststof/Metal
Max. fri faldhøjde:2.010 mm
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Problemstilling

Risikovurdering: 1 - Meget høj

Problembeskrivelse	Faldunderlaget ved redskabet er testet til at være for hårdt. HIC må ikke overstige 1000, og MaxG må ikke overstige 200. Der skal være støddæmpende faldunderlag under legeredskaber og redskabsdele der har fri faldhøjde på mere end 600mm. Faldunderlagets udstrækning skal her beregnes efter aktuel faldhøjde/3x2+50cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4
Bemærkninger	Da der er mindre end 100cm fra øverste greb og til top af klatrevæggen er toppen tilgængelig, derfor er der krav om faldunderlag bag ved klatrevæggen. Den fri faldhøjde=201cm Kontrolhøjde=193 HIC=1695 MaxG=219
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Lav

Problembeskrivelse	Redskabet har kanter der er skarpe. Der må kun være hjørner, kanter og udstikkende dele med en radius på mindre end 3 mm i andre tilgængelige dele, hvis de ikke er skarpe. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Bemærkninger	Afslutningen/metalskinnen på toppen af klatrevæggen har skarpe kanter og hjørner. Dette gælder i hele klatrevæggens længde.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Redskab - Klatrestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ
Beliggenhed - Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening

Navn: Klatrestativ
Redskabsnr.: 20153675.4
Serienummer: 1631
Producent: Vinci Play
Installationsdato: jul 01, 2023
Materiale: Kunststof/Metal
Max. fri faldhøjde:2.000 mm
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Der er konstateret risiko for fastklemning af hovedet i redskabet.Åbninger der er placeret mere end 600mm over faldunderlaget eller ståfladen, som kan passeres af prøvedorn E (Ø130mm) uden prøvedorn D(Ø230mm) kan følge med, udgør en risiko for fastklemning af hovedet. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur D1
Bemærkninger	Dette er konstateret i viste åbning.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Problemstilling

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Problembeskrivelse	Klatretovet er for løst. Tove der er monteret i begge ender(klatretove), må der ikke kunne dannes en løkke hvor prøvedorn C eller E kan passerer. EN1176:2017 Del 1 Pkt. 4.2.12.2 Tove der er fastgjort i begge ender(Klatretove)
Bemærkninger	Dette er konstateret ved yderste 2 tove i begge ender. Tovet bør strammes så der ikke er mulighed for overlap af tovværket.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Redskab - Parkour, 4 - Aktive fritidsaktiviteter/4.6 - Træningsudstyr/4.6d - Freerun/Parkour
Beliggenhed - Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening

Navn: Parkour
Redskabsnr.: 20153675.7
Producent: Uniqa A/S
Installationsdato: jul 01, 2023
Materiale: Kunststof/Metal
Max. fri faldhøjde:1.540 mm
Unge (12-18 år)
Adults

Problemstilling

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Problembeskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Bemærkninger	Der mangler dækhætter i viste hjørne.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Redskab - Tovbro, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Beliggenhed - Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening

Navn: Tovbro
Redskabsnr.: 20153675.5
Serienummer: 1609
Producent: Vinci Play
Installationsdato: jul 01, 2023
Materiale: Kunststof/Metal
Max. fri faldhøjde:350 mm
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger

Redskab - Balancebolde, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Beliggenhed - Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening

Navn: Balancebolde
Redskabsnr.: 20153675.9
Producent: Uniqa A/S
Installationsdato: jul 01, 2023
Materiale: Kunststof
Max. fri faldhøjde:320 mm
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger

Redskab - Hængekøjer, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening

Navn: Hængekøjer
Redskabsnr.: 20153675.6
Producent: Uniqa A/S
Installationsdato: jul 01, 2023
Materiale: kunststof/træ/Stål
Max. fri faldhøjde:400 mm
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger

Redskab - Hopperedskaber, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1i - Hopperedskab
Beliggenhed - Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening

Navn: Hopperedskaber
Redskabsnr.: 20153675.8
Producent: Eurotramp
Installationsdato: jul 01, 2023
Materiale: Kunststof/Metal
Max. fri faldhøjde:450 mm
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger

Redskab - Balancetove, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Beliggenhed - Tønder Kommune\Foreninger\Visby Borgerforening

Navn: Balancetove
Redskabsnr.: 20153675.3
Serienummer: 1602
Producent: Vinci Play
Installationsdato: jul 01, 2023
Materiale: Kunststof/Metal
Max. fri faldhøjde:1.900 mm
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger

Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinneben og lårben, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	**1 - Meget høj**	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		**5 - Ubetydelig**	**4 - Lav**	**3 - Uønsket**	**2 - Høj**	**1 - Meget høj**
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	**1**
Høj	**2**
Uønsket	**3**
Lav	**4**
Ubetydelig	**5**